

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA
PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)




Data da última atualização: 17/01/2022

Este boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas produzidas pelas estações de monitoramento automáticas do Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos – PMQQS.

Descrição: Os dados de qualidade de água apresentados são gerados pelo PMQQS por meio de monitoramento automático em pontos localizados nos rios do Carmo e rio Doce. O monitoramento automático se dá por uma estrutura fixa no local de medição, com equipamentos que medem parâmetros quali-quantitativos de água. Os resultados são transmitidos on-line, formando uma rede de alerta para tomada de decisão, subsidiando o planejamento preventivo dos principais sistemas de abastecimento público de água e auxiliando no acompanhamento das alterações da bacia. Neste Boletim semanal são apresentados os resultados de mínimas, médias e máximas no período de uma semana para os parâmetros medidos nas estações automáticas Tipo II (aqueles que apresentam sonda multiparâmetro): clorofila a, cianobactérias, condutividade elétrica, temperatura, turbidez, oxigênio dissolvido, pH (acidez) e nível da água, além da chuva acumulada no período.

O modelo deste Boletim produzido a partir dos dados das estações automáticas do PMQQS foi aprovado pelo GTA-PMQQS por meio das Notas Técnicas nº 24, 25 e 38.

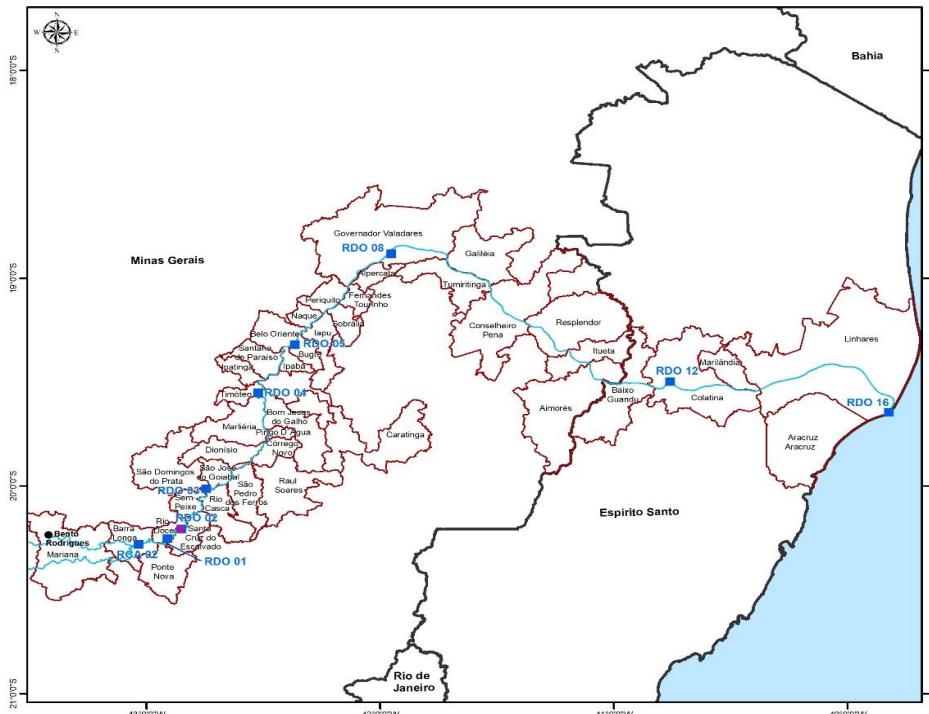

Pontos de amostragem:

Curso d'água	Código	Nome do ponto de monitoramento	Município	Latitude	Longitude	Localização do ponto	Frequência medição
Rio do Carmo	RCA 02	Carmo 02	Barra Longa/MG	-20,2824	-43,0449	Centro de Barra Longa	60 minutos
Rio Doce	RDO 01	Doce 01	Rio Doce/MG	-20,2560	-42,9125	A montante da UHE Risoleta Neves	60 minutos
	RDO 02J	Doce 02	Rio Doce/MG	-20,2003	-42,8321	A jusante do vertedouro da UHE Risoleta Neves	60 minutos
	RDO 03	Doce 03	S. D. do Prata/MG	-20,0144	-42,7446	A jusante da UHE Risoleta Neves, em um areal	60 minutos
	RDO 04	Doce 04	B. J. do Galho/MG	-19,5542	-42,5214	Ponte perdida no Parque Estadual do Rio Doce	60 minutos
	RDO 05	Doce 05	Belo Oriente/MG	-19,3207	-42,3646	Travessia da balsa em Cachoeira Escura	60 minutos
	RDO 08	Doce 08	G. Valadares/MG	-18,8833	-41,9526	Ponte na rodovia Rio-Bahia	60 minutos
	RDO 12	Doce 12	Colatina/ES	-19,4993	-40,7587	No IFES em Itapina	60 minutos
	RDO 16	Doce 16	Regência/ES	-19,6464	-39,8232	Foz do rio Doce em Regência	60 minutos

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)



Data da última atualização: 17/01/2022

Resultados das estações automáticas: São apresentados os resultados de mínimas, médias e máximas do período avaliado na semana de 10/01/2022 a 16/01/2022 para os parâmetros: clorofila a, cianobactérias, condutividade elétrica, temperatura, turbidez, oxigênio dissolvido, pH (acidez) e chuva acumulada neste período.

Estações Telemétricas	Curso d'água	Parâmetros Analisados																								Chuva do período (mm)
		Clorofila a (µg/L)			Cianobactérias (µg/L)			Condutividade Elétrica (µS/cm)			Temperatura (°C)			Turbidez (NTU)			Oxigênio Dissolvido (mg/L)			pH			Nível da Água (cm)			Acumulado
		Min	Med	Máx	Min	Med	Máx	Min	Med	Máx	Min	Med	Máx	Min	Med	Máx	Min	Med	Máx	Min	Med	Máx	Min	Med	Máx	Acumulado
RCA 02	Rio do Carmo	1,7	3,5	8,4	1,2	1,8	5,4	29,2	43,3	65,0	21,7	23,8	25,8	385,0	546,3	2740,6	7,5	8,1	8,5	6,8	6,9	7,1	130,3	280,9	576,8	54,6
RDO 01		2,8	3,7	4,4	0,8	1,9	2,4	27,3	80,8	225,3	22,4	24,1	25,0	194,3	692,4	1551,7	0,5	4,5	8,1	6,3	6,5	6,9	339,6	464,4	579,5	48,0
RDO 02J*		1,9	3,7	19,4	0,6	2,8	89,6	18,6	35,8	45,7	22,6	24,7	26,8	269,2	1430,0	5386,8	9,7	9,9	10,1	6,5	7,0	7,3	518,3	787,5	1063,6	76,2
RDO 03		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
RDO 04		2,4	5,1	11,7	2,6	3,0	3,3	33,1	34,3	35,9	23,6	23,7	23,8	1137,0	1218,1	1274,0	8,6	8,6	8,7	6,6	6,7	6,7	562,0	827,8	1017,0	22,1
RDO 05		3,9	4,2	4,5	1,9	2,1	2,3	36,5	41,1	44,6	23,7	23,8	23,9	885,9	1011,4	1124,5	8,5	8,5	8,6	6,4	6,5	6,6	721,4	817,8	905,0	142,7
RDO 08		4,1	4,9	5,3	1,8	3,1	3,8	34,9	41,1	47,4	24,4	24,7	25,2	828,8	1689,0	2053,8	7,0	7,5	8,0	6,4	6,5	6,7	269,7	494,8	684,7	7,9
RDO 12		2,6	5,2	228,6	1,0	2,8	99,8	39,6	45,7	61,4	25,8	26,5	27,6	375,0	963,6	1620,4	7,8	8,5	9,1	6,6	6,8	7,1	593,1	794,1	929,0	55,6
RDO 16		0,3	2,3	3,5	0,0	0,3	2,0	8,5	59,6	74,3	26,1	26,8	30,9	0,0	626,7	994,9	6,3	6,7	7,7	6,0	6,6	7,1	205,2	249,3	295,6	0,2

Legenda: NA – Não aplicável. Não há medição do parâmetro no ponto

F - Falha na medição e/ou transmissão dos dados.

Valores em negrito – resultados acima ou abaixo do limite da classe de enquadramento Resolução CONAMA 357/2005 para água classe II (Turbidez: 100 NTU, Oxigênio Dissolvido: <5 mg/L e pH: 6-9).

Valores em negrito e sublinhado – resultados acima dos níveis de alerta do PMQQS.

Observações:

Todos dados brutos foram mantidos para a plotagem dos gráficos. Para cálculo de mínimo, média e máximo foram apenas desconsiderados resultados suspeitos identificado pela equipe de campo conforme as justificativas abaixo.

RCA 02 - Foi desconsiderado o resultado suspeito da transmissão das 10h00 do dia 12/01/2022, pois ocorreu com a sonda da estação em período de manutenção.

RDO 02J - Foram desconsiderados resultados suspeitos de oxigênio dissolvido no dia 12/01/2022 às 19:00h, devido ao acúmulo de material na sonda.

Identificação de resultados suspeitos e não identificado no campo.

RDO 01 - Resultados suspeitos de oxigênio dissolvido do dia 13/01/2022 das 17:00h até o dia 16/01/2022 às 23:00h. Possível causa: obstrução do campo de leitura do sensor, acúmulo de material na sonda.

RDO 16 - Resultado zerados suspeito de turbidez no dia 11/01/2022 às 15:00h e no dia 11/01/2022 das 05:00h às 14:00h. Possível causa: obstrução do campo de leitura do sensor, acúmulo de material na sonda.

Manutenções preventivas ocorrem semanalmente em todas as estações, não transmitindo dados durante a sua execução, resultando em ausência de alguns registros.

*A partir de 15/10/2021 a estação RDO 02 foi relocada para jusante em atendimento a Nota Técnica N° 55 do GTA-PMQQS e passa a ser identificada por RDO02J.

Após a realocação esta estação passa a medir nível de água, precipitação, temperatura do ar, umidade e clorofila e cianobactérias. Acrescentando assim mais informações a rede de monitoramento existente.

Níveis de alerta: No PMQQS são considerados níveis de alerta para os parâmetros turbidez (1050 NTU), condutividade elétrica (150 µS/cm) e oxigênio dissolvido (3,5 mg/L). Estes limites foram determinados considerando 10% acima do máximo (mínimo para oxigênio) histórico do Programa Águas de Minas do IGAM. Os níveis de alerta são utilizados para determinar a alteração da frequência de amostragem do monitoramento convencional caso seja acionados e mantidos por 5 dias consecutivos em duas ou mais estações. As estações automáticas dos níveis de alerta são RCA02, RDO01, RDO03, RDO04, RDO05, RDO08 e RDO12.

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA
PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)



Data da última atualização: 17/01/2022


Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do Ponto	Descrição	Lat	Long
RCA 02	RCA 02 - Carmo 02 em Barra Longa/MG	Rio do Carmo em Barra Longa/MG	-20,28241	-43,044879



Observação: Foi identificado pela equipe que a transmissão das 10h00 do dia 12/01/2022 ocorreu com a sonda da estação em período de manutenção, equipamento não estava estabilizado, e esse dado deverá ser desconsiderar.

Gráfico Semanal

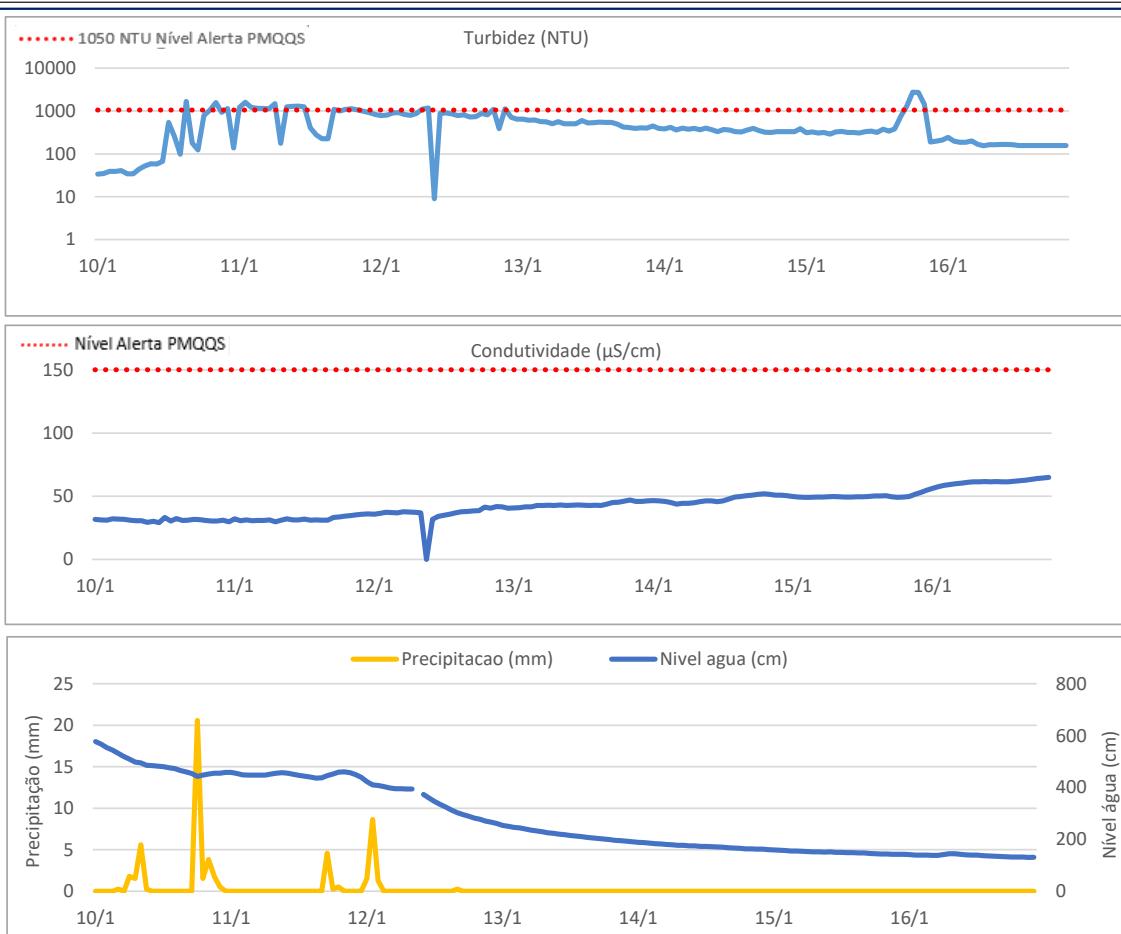

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)

Data da última atualização: 17/01/2022




Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do Ponto	Descrição	Lat	Long
RDO 01	RDO 01 - Doce 01 – Rio Doce/MG	Rio Doce em Rio Doce/MG	-20,25603	-42,91249



Observação: Foi identificado pela equipe de campo avarias na tubulação de acondicionamento da sonda, devido à grande elevação do nível e pressão d'água. Os suportes de fixação foram tombados e a ponta da tubulação se moveu sentido a jusante do rio, para uma melhor avaliação estrutural será necessário o nível do rio diminuir.

Gráfico Semanal

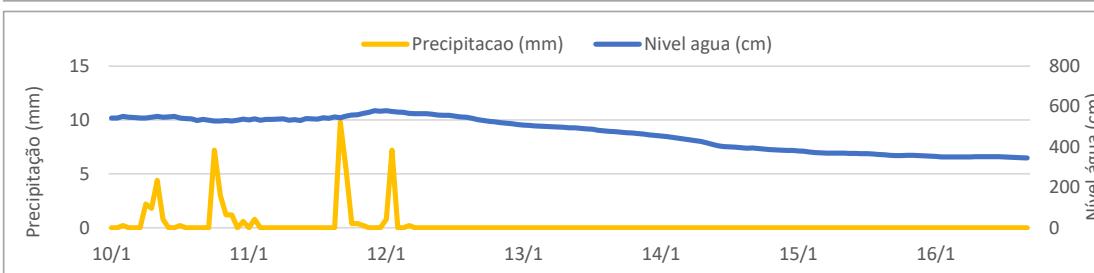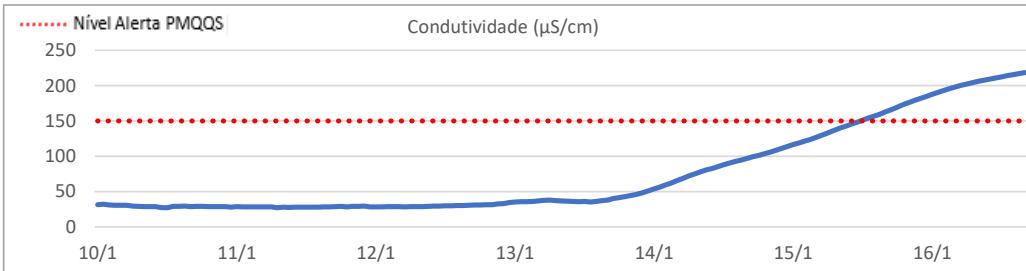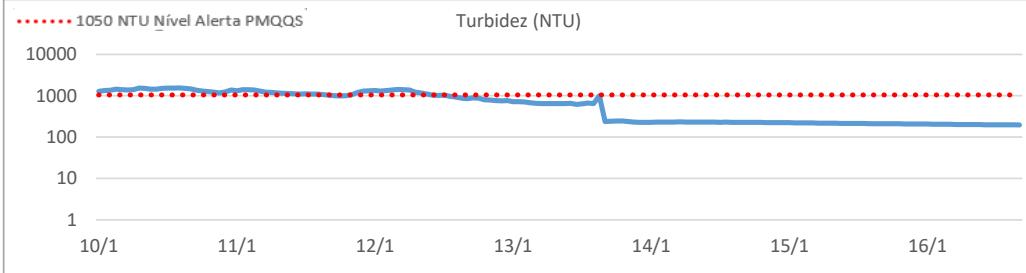

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)



Data da última atualização: 17/01/2022



Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do Ponto	Descrição	Lat	Long
RDO 02J	Rio Doce - Doce 02J	Jusante do vertedouro da barragem UHE Candonga.	-20,2003	-42,8321



Observação: Foi identificado pela equipe de campo que os dados de turbidez reportados do dia 10/01 ao dia 13/01 que apresentaram grande oscilação com picos acima de 3000 NTU, valores sofrerem interferência de material acumulado na sonda, após limpeza e ajuste da sonda a leitura foi normalizada.

Gráfico Semanal

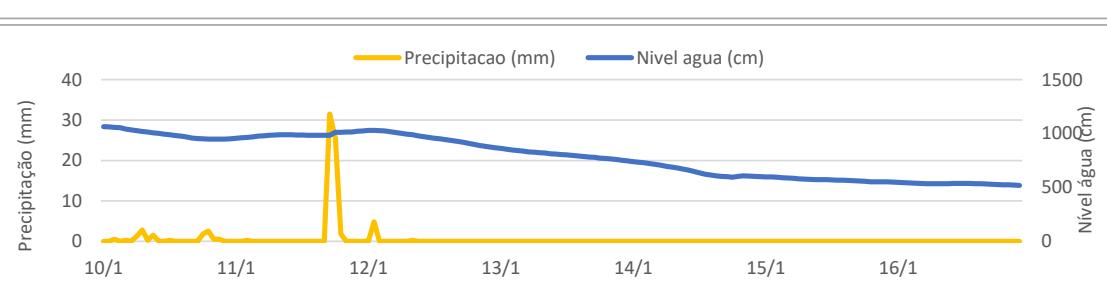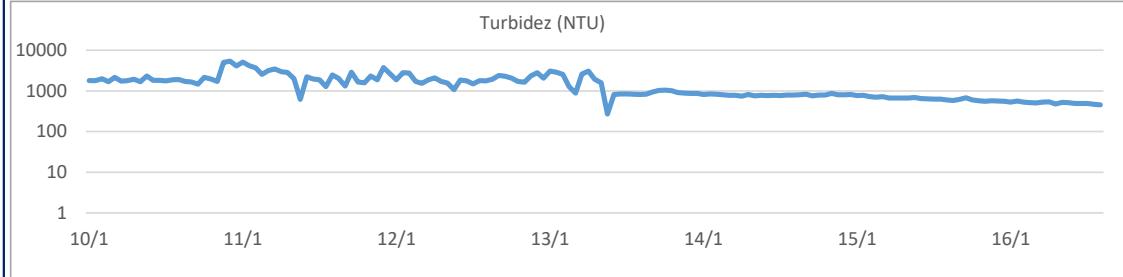

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA
PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)

Data da última atualização: 17/01/2022




Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do Ponto	Descrição	Lat	Long
RDO 03	RDO 03 - Doce 03 em São Domingos do Prata/MG	Rio Doce em Sem Peixe/MG	-20,0144	-42,7446



Observação: Foi identificado pela equipe de campo que a partir das 21:00h do dia 09/01/2022 a estação parou de transmitir dados, devido à fortes chuvas e elevação do nível de água ela ficou submersa interrompendo suas transmissões.

Gráfico Semanal

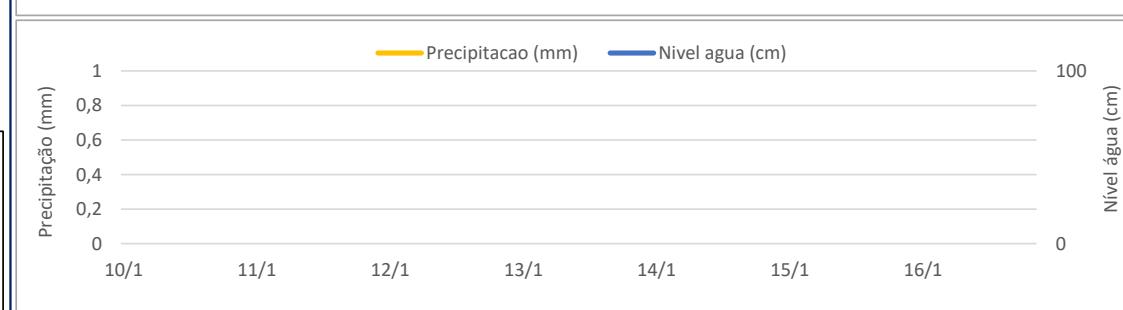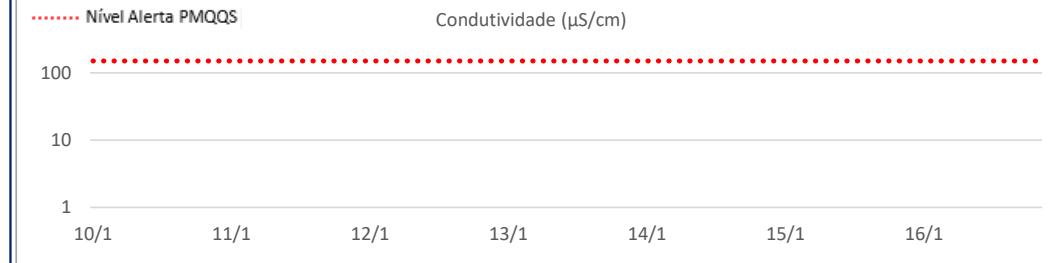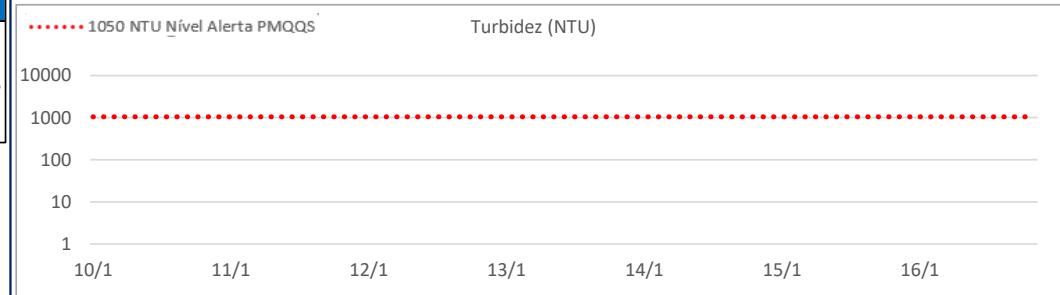

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)

Data da última atualização: 17/01/2022




Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do Ponto	Descrição	Lat	Long
RDO 04	RDO 04 - Doce 04 em Bom Jesus do Galho/MG	Rio Doce em Bom Jesus do Galho/MG	-19,5542	-42,5214



Observação: Foi identificado pela equipe de campo que a tubulação estava totalmente submersa e que sonda parou de reportar os dados no dia 10/01 às 07:00h. Após a redução do nível a equipe de campo irá verificar as possíveis corretivas e melhorias a serem realizadas nesta estação.

Gráfico Semanal

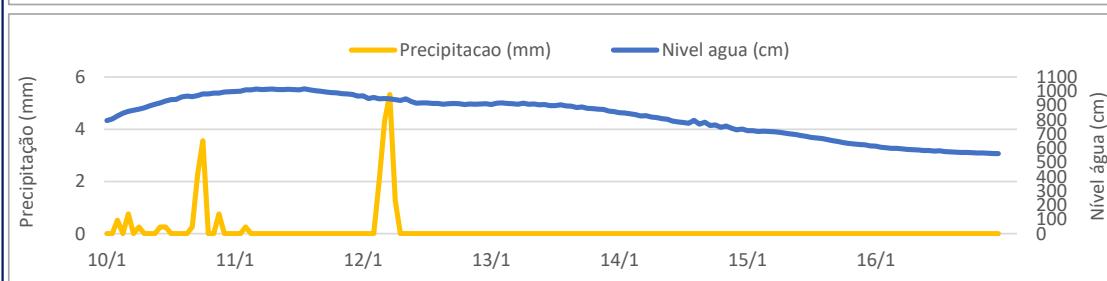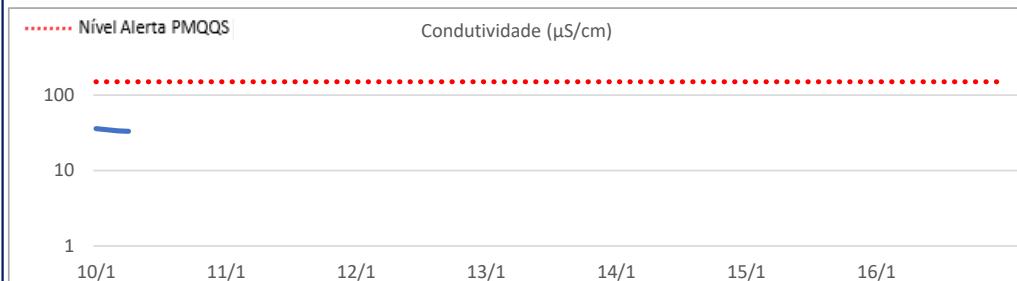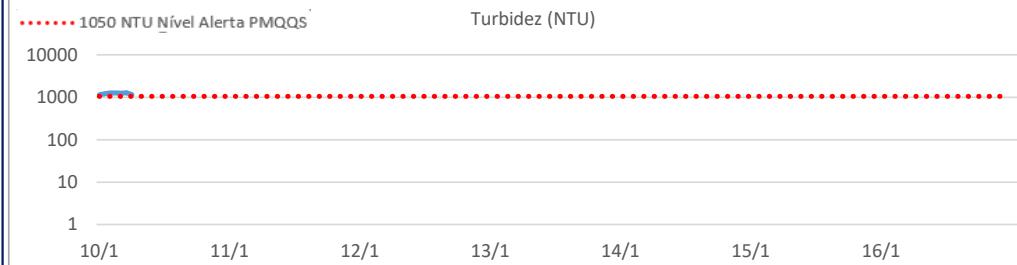

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)



Data da última atualização: 17/01/2022



Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do Ponto	Descrição	Lat	Long
RDO 05	RDO 05 - Doce 05 em Belo Oriente/MG	Rio Doce em Belo Oriente/MG	-19,3207	-42,3646



Observação: Foi identificado pela equipe de campo que a estação estava totalmente submersa e que sonda parou de reportar os dados no dia 10/01 às 22:00h. Após a redução do nível a equipe de campo irá montar um novo painel e retornar com as transmissões.

Gráfico Semanal

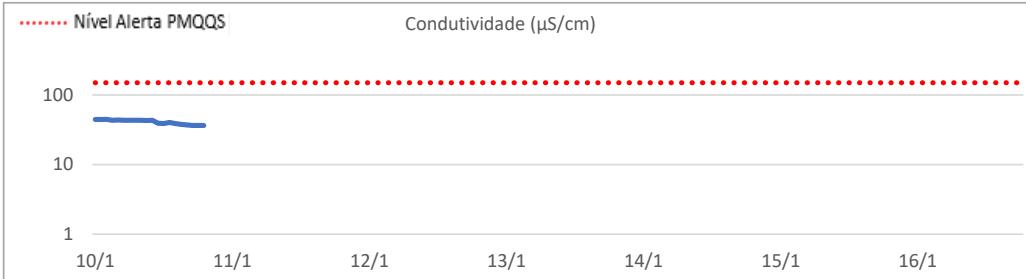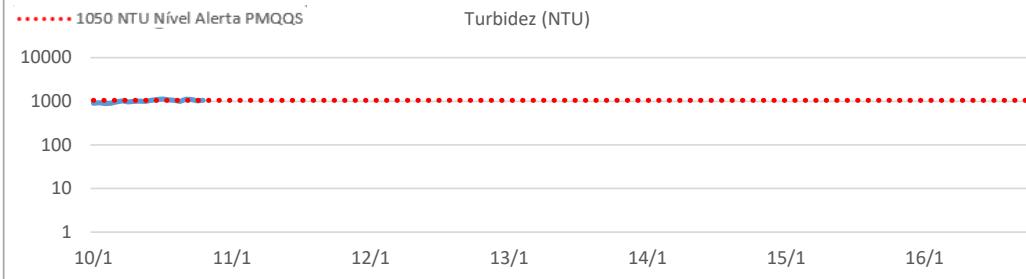

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA
PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)



Data da última atualização: 17/01/2022




Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do Ponto	Descrição	Lat	Long
RDO 08	RDO 08 - Doce 08 em Governador Valadares/MG	Rio Doce em Governador Valadares/MG	-18,8833	-41,9526



Observação: Foi identificado pela equipe de campo que o píer onde se encontra a sonda estava totalmente submersa e que sonda parou de reportar os dados no dia 12/01 às 03:00h. Após a redução do nível a equipe de irá avaliar a situação e realizar as devidas manutenções.

Gráfico Semanal

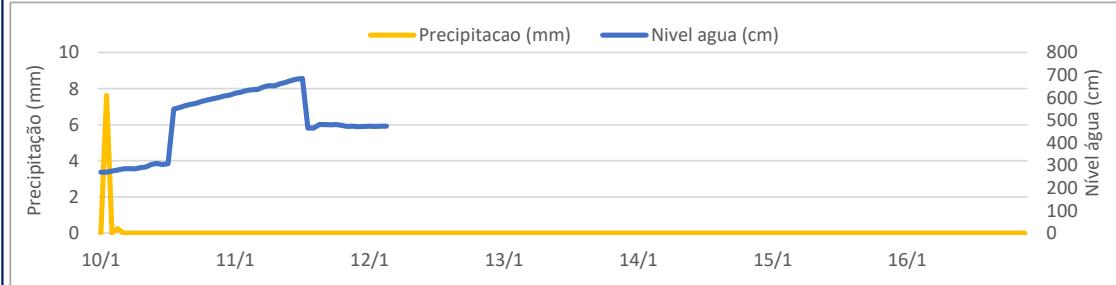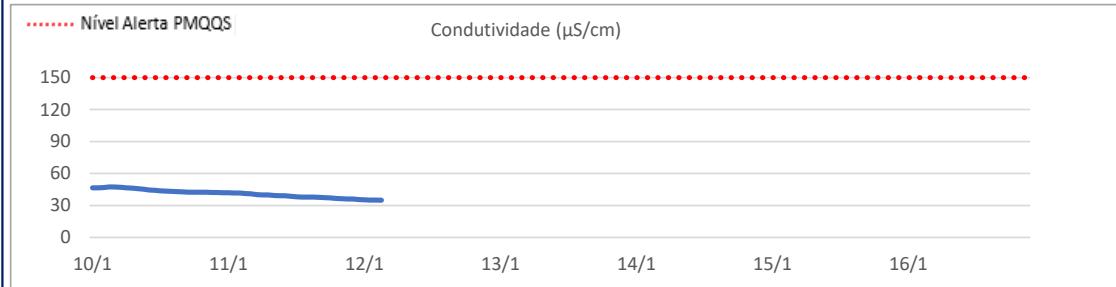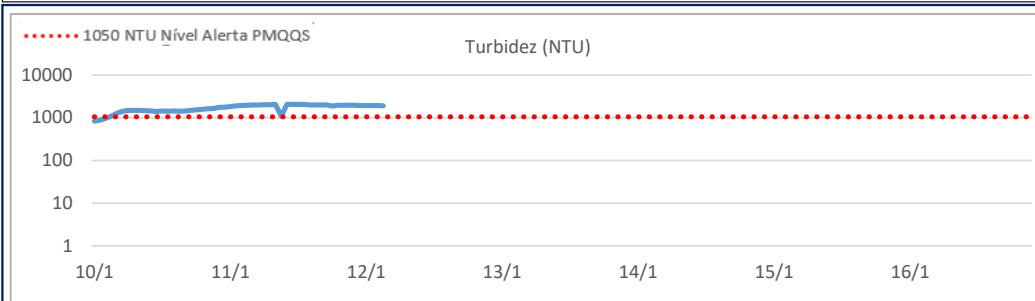

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)



Data da última atualização: 17/01/2022




Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do Ponto	Descrição	Lat	Long
RDO 12	RDO 12 - Doce 12 em Colatina/ES	Rio Doce em Itapina/ES	-19,4993	-40,7587



Observação:

Gráfico Semanal

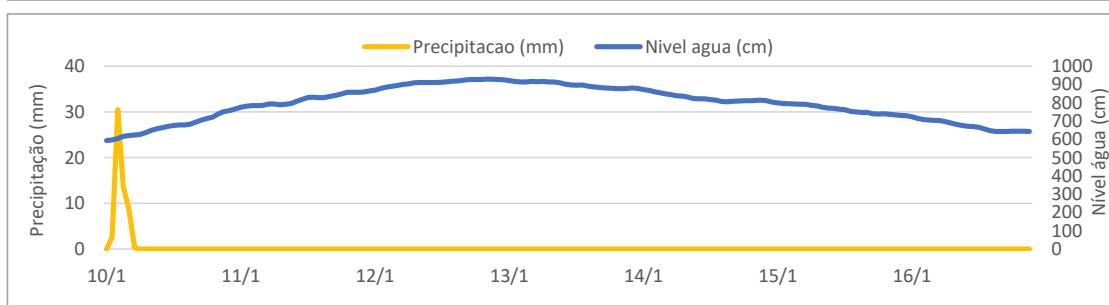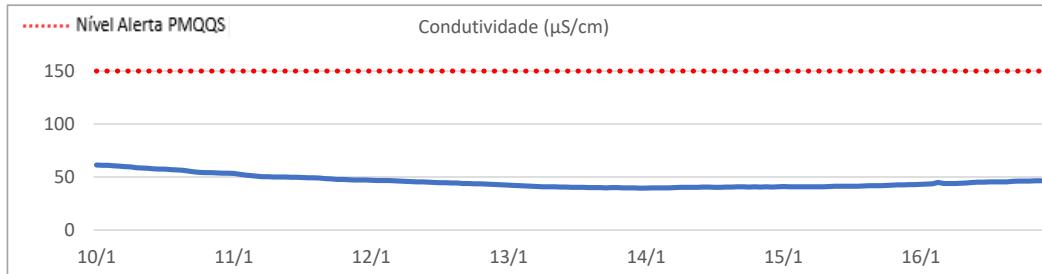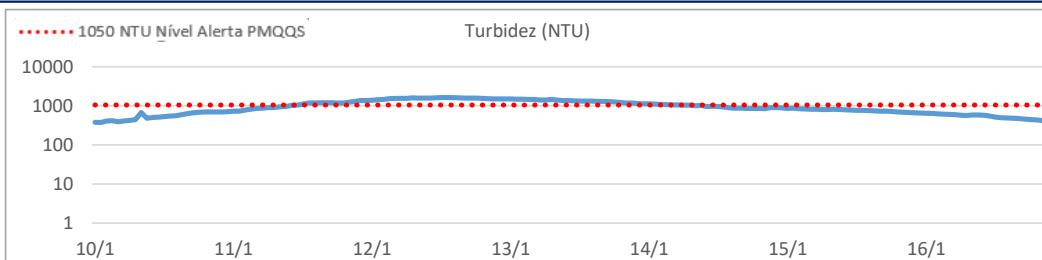

BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PMQQS)

Data da última atualização: 17/01/2022

Descrição do ponto monitorado:

Código	Nome do Ponto	Descrição	Lat	Long
RDO 16	RDO 16 - Doce 16 em Linhares/ES	Foz do rio Doce em Regência/ES	-19,6464	-39,8232



Observação: No dia 14/01/2022 foi identificado pela equipe de campo que materiais estavam acumulados na estrutura da boia. Foi realizado a manutenção corretiva e os troncos de árvores foram retirados, assim como a limpeza da estrutura da boia.

Gráfico Semanal

